


ГЕРМЕТИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ UN-80

Герметик для профессионального применения

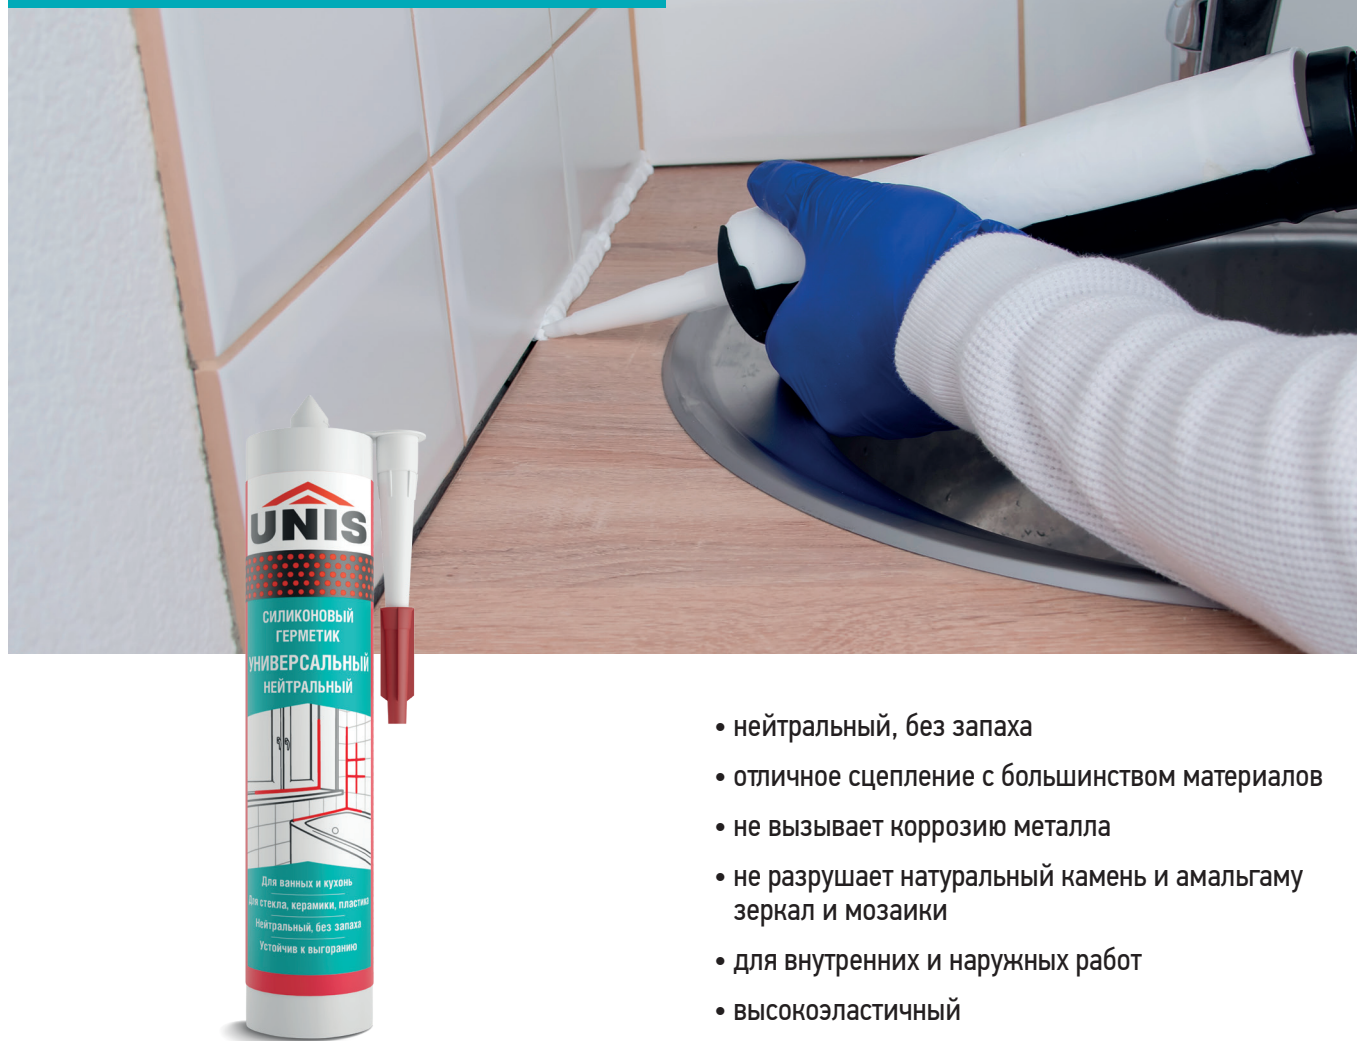

- нейтральный, без запаха
- отличное сцепление с большинством материалов
- не вызывает коррозию металла
- не разрушает натуральный камень и амальгаму зеркал и мозаики
- для внутренних и наружных работ
- высокоэластичный
- для влажных зон

НАЗНАЧЕНИЕ

Для герметизации швов, стыков при проведении ремонтных и строительных работ. Применяется снаружи помещений и в помещениях с повышенной влажностью: ванные комнаты, санузлы, бассейны, кухни и пр. Рекомендуется при установке сантехнического оборудования, герметизации швов вокруг ванн, раковин, душевых кабинок, заделки швов между плитками.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Нанесение материала

Швы необходимо очистить от пыли и загрязнений. Важно чтобы поверхность перед нанесением герметика была абсолютно сухой. Обезжирьте поверхность. Прилегающие к шву поверхности следует защитить малярной лентой. При заделке глубоких швов рекомендуется использование уплотнительного жгута. Температура проведения работ от +5 до +40 °С.

Герметик для профессионального применения.
F-25LM ГОСТ Р 59523-2021.

Температура эксплуатации	от -40 до +150
Температура хранения, °С	от 0 до +30
Температура проведения работ, °С	от +5 до +40
Температура транспортировки	от -20 до +50
Скорость отверждения в сутки, мм	2
Объем картриджа, мл	300
Количество оттенков в соответствии с цементными затирками U-70 и U-50	14
Срок хранения, мес	24

ГЕРМЕТИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ UN-80

Герметик для профессионального применения



Срезать кончик картриджа выше резьбы и плотно накрутить наконечник, носик которого предварительно срезать так, чтобы размер отверстия соответствовал ширине шва. Вставить картридж в специальный пистолет и равномерно надавливая на рычаг выдавить герметик в шов. Не позднее 15 минут после заполнения шов смочить мыльной водой и загладить влажным шпателем, убирая излишек герметика. Малярную ленту удалить сразу после заглаживания шва. Свежий герметик можно удалить спиртом или ацетоном, затвердевший – только механически. Температура эксплуатации от -40°C до $+150^{\circ}\text{C}$. Скорость отверждения герметика составляет 2 мм в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе с составом необходимо использовать средства защиты: перчатки, очки. По окончании работ тщательно вымыть руки и лицо водой. При попадании на кожу необходимо тщательно промыть ее большим количеством воды, так как состав вызывает раздражение, возможна аллергическая реакция. При попадании в глаза необходимо промыть их водой и обратиться к врачу.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

В сухих условиях, в неповрежденной упаковке, при температуре от 0°C до $+30^{\circ}\text{C}$ – 24 месяца со дня изготовления. Допускается транспортировка при температуре от -20°C до $+50^{\circ}\text{C}$.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА



для внутренних
и наружных работ



для влажных
помещений



для «Тёплого пола»



устойчива к грибку